




# La Konfort VAS 581 003 muestra el mensaje "Pres. en Bombona Exesiva"


## PROBLEMA:

Durante la fase de recuperación del refrigerante, la **Konfort VAS 581 003** muestra el siguiente mensaje:

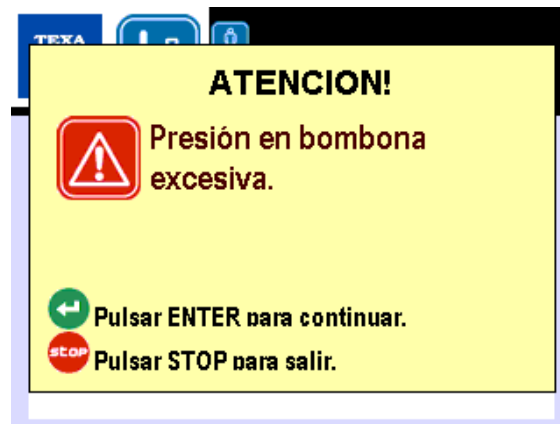

## SOLUCIÓN:

- Seleccionar, desde el menú **Función Adicional**, la opción **Gas Incondensable**:

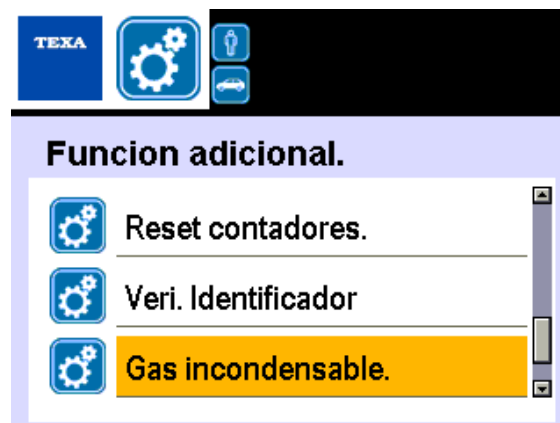

**ATENCIÓN:** El procedimiento de verificación / descarga de gas incondensable de la bombona interna puede tardar varios minutos.

Si el problema persiste, póngase en contacto con su **Centro de Asistencia TEXA**.