




При впрыске масла/UV появляется сообщение “Ошибка впрыска масла/”

ПРОБЛЕМА:

Во время фазы впрыска масла или красителя UV, на Konfort VAS 581 003 появляется следующее сообщение:

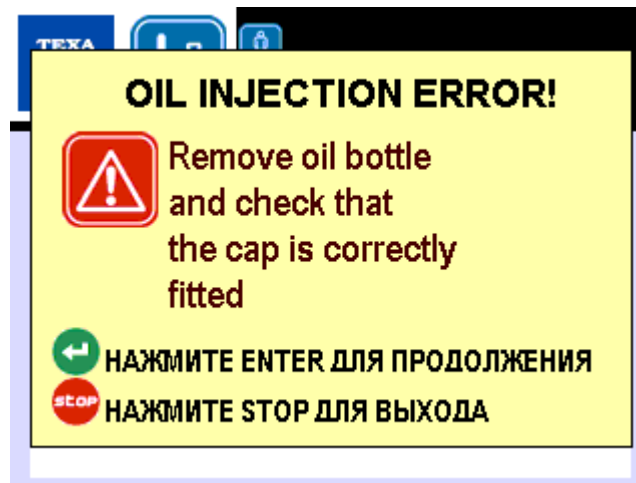

РЕШЕНИЕ:

- Убедитесь что, через **верхнюю чёрную крышку ёмкости PAG/POE или UV** было внесено достаточное количество масла и/или красителя:



- Проверьте, чтобы **чёрная верхняя крышка** ёмкости PAG/POE или UV была герметично закрыта:



- Проверьте чтобы **гибкая внутренняя мембрана** ёмкости PAG/POE или UV не была продырявлена или повреждена:



Если проблема не решится свяжитесь с Вашим **Сервисным центром TEXA**.