


TEXA

# Durante la inyección de aceite/UV del mensaje "Error Inyección Oil"

## PROBLEMA:

Durante la inyección de aceite o aditivo UV, la Konfort VAS 581 003 muestra el siguiente mensaje:

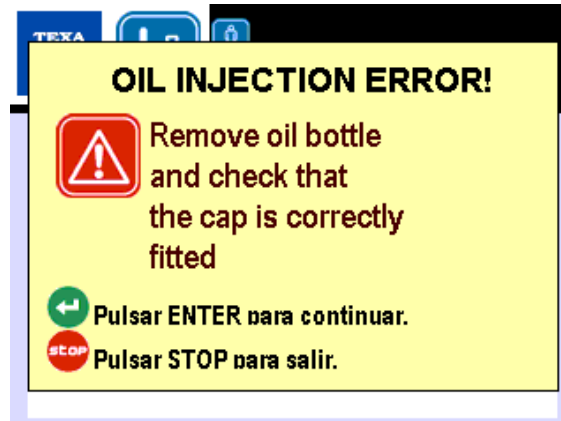

## SOLUCIÓN:

- Asegurarse de que por el **tapón negro superior** del depósito PAG/POE o UV, se introdujo cantidad suficiente de aceite y / o aditivo:



- Asegúrese que el **tapón negro superior** del depósito PAG/POE o UV esté cerrado herméticamente:



- Asegurarse que la **membrana deformable** interna del depósito PAG / POE o UV no esté pinchada o dañada:



Si el problema persiste, póngase en contacto con su **Centro de Asistencia TEXA**.